
















Legenda


	Stávající zdivo z CP
	Dozdívky z CP
	Zdivo z VPC cihel plyných ZDF 240x115x113mm
	Ztracené bednění BS Klatovy tl. 300mm
	BD 30
	Tvárnice příčková betonová BS Klatovy tl. 120mm TP 12-B P3
	Monolitické betonové konstrukce C 20/25
	Rositý terén
	Hutněná vyřešená zemlna
	Droené kamenivo
	Příčky Ecopanel tl.100mm
	Izolace z EPS
	Izolace z XPS

Technická zpráva a výkresy detailů jsou nedílnou součástí PD.

+ 0,000 = +342,340 BPV



Atelier..s

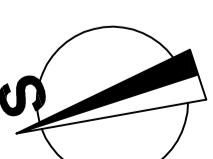

Ing.arch. Kryštof Štulc

Ortenovo náměstí 2
170 00 Praha 7
tel: +420723610484

Rekonstrukce RD Sázava
Marcel Pašek, Veronika Schwarzová

02-xxx-13

architekt.: Ing. arch. Kryštof Štulc
kreslil.: Ing. arch. Lukáš Škorpela
datum: 16.9.2013

formát: A3
plotfile:
cadfile: půdorys_03



1:50

dokumentace pro ohlášení stavby
stavěbní část
půdorys 1. NP

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTNÍ	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCHY STĚN A STROPŮ	POZNÁMKA
1.01	obytná místnost	39,36	keram. dlažba	omítka, keram. obklad, SDK	
1.02	wc	1,19	keram. dlažba	omítka, keram. obklad	
1.03	koupelna	8,70	keram. dlažba	omítka, keram. obklad	
1.04	chodba	5,76	keram. dlažba	omítka	
1.05	zádveř	5,41	keram. dlažba	omítka	
1.06	pokoř	19,52	dřevěná	omítka	
1.07	technická místnost, sklad	18,25	kleťovaný beton	omítka	
1.08	kůlna	23,10	kleťovaný beton	pohledové ztracení bednění	

